optional accessories

ITEM 68738
30 AMP, 12 VOLT
charge controller

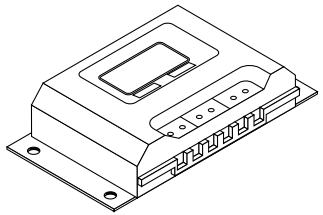

ITEM 68689
universal connector

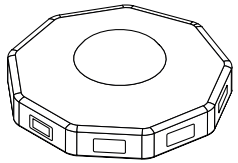

ITEM 66814
power inverter

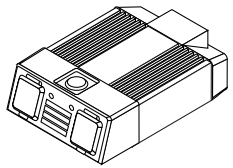

ITEM 68680
universal battery

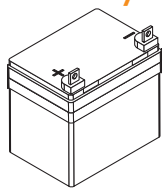

Visit harborfreight.com or your local Harbor Freight store for our complete line of solar products.

THUNDERBOLT MAGNUM solar®

quick start guide

45 WATT
solar panel kit

ITEM 68751

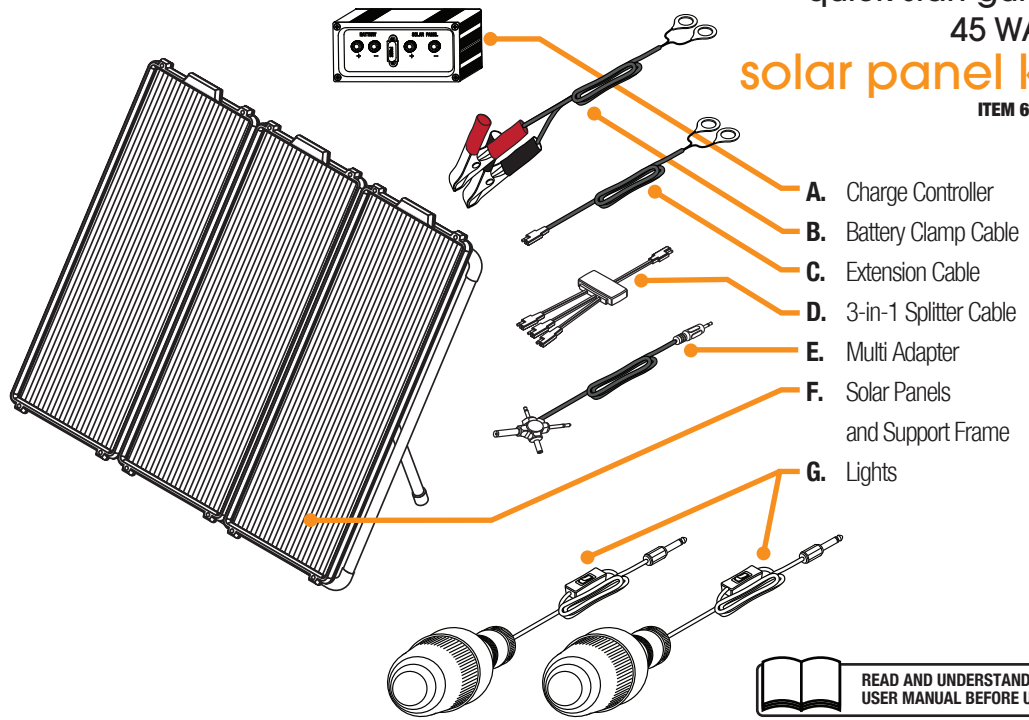

READ AND UNDERSTAND USER MANUAL BEFORE USE.

assembly

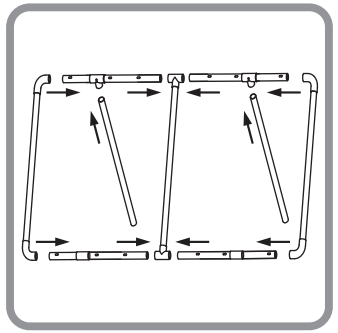

1. Connect Frame pieces.

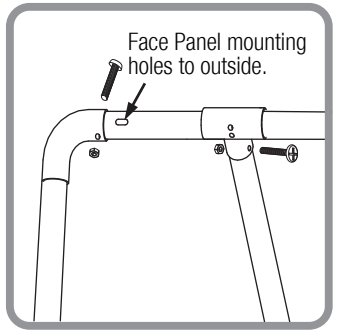

2. Secure with Bolts.

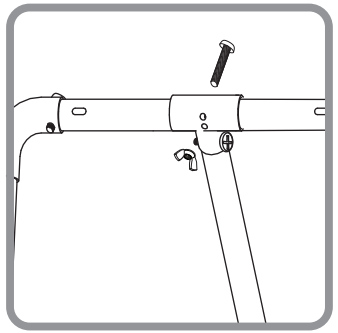

3. Set angle of Supports.

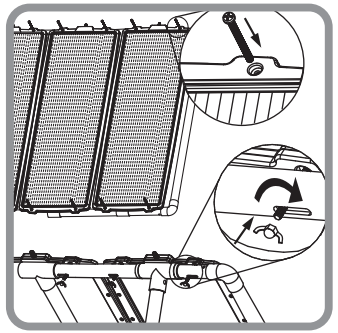

4. Attach Solar Panels.

before hookup

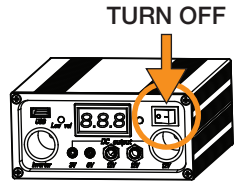

Turn off Power Switch
before connecting cables.

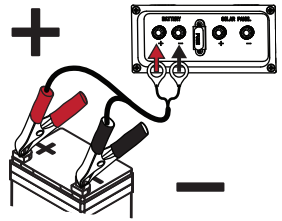

Check cable polarity when
making connections.

hookup and charging

THUNDERBOLT MAGNUM solar

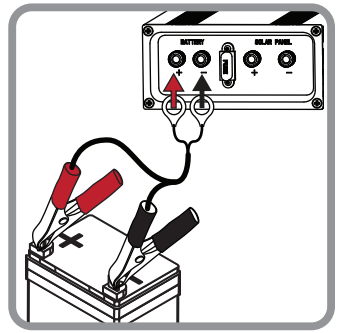

1. Connect battery to
Charge Controller.

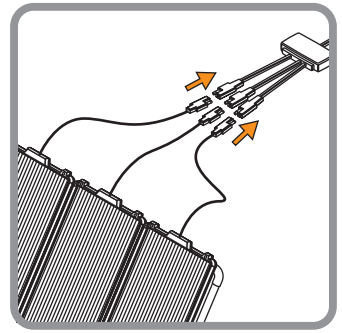

2. Connect Panel Cables
to Splitter.

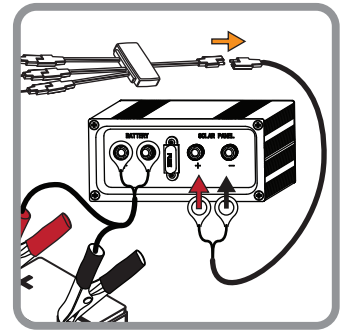

3. Connect Cable to
Charge Controller.

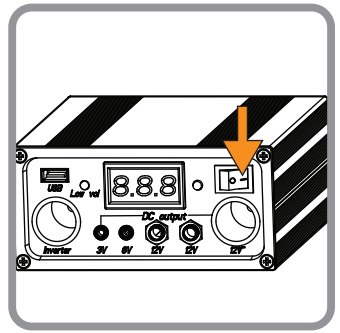

4. Turn on Charge Controller.

5. Initially charge for 3 days.

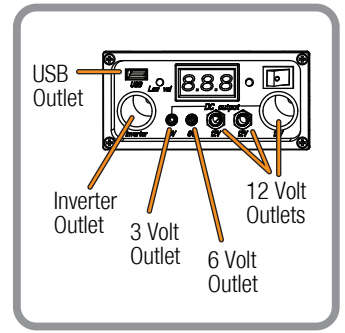

6. Connect products.

accesorios opcionales

ARTÍCULO 68738
30 AMP., 12 VOLT.
controlador de carga

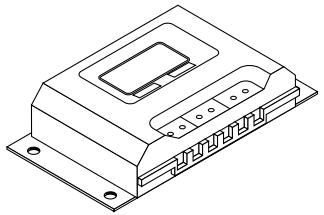

ARTÍCULO 68689
conector universal

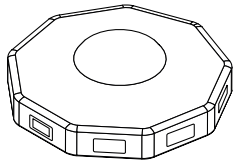

ARTÍCULO 66814
inversor de corriente

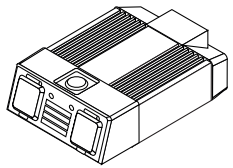

ARTÍCULO 68680
batería universal

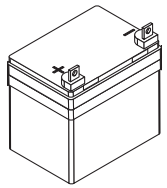

Visite harborfreight.com o su tienda local de Harbor Freight para conocer nuestra línea completa de productos solares.

THUNDERBOLT MAGNUM solar®

guía de inicio rápido
45 VATIOS
kit de panel solar
ARTÍCULO 68751

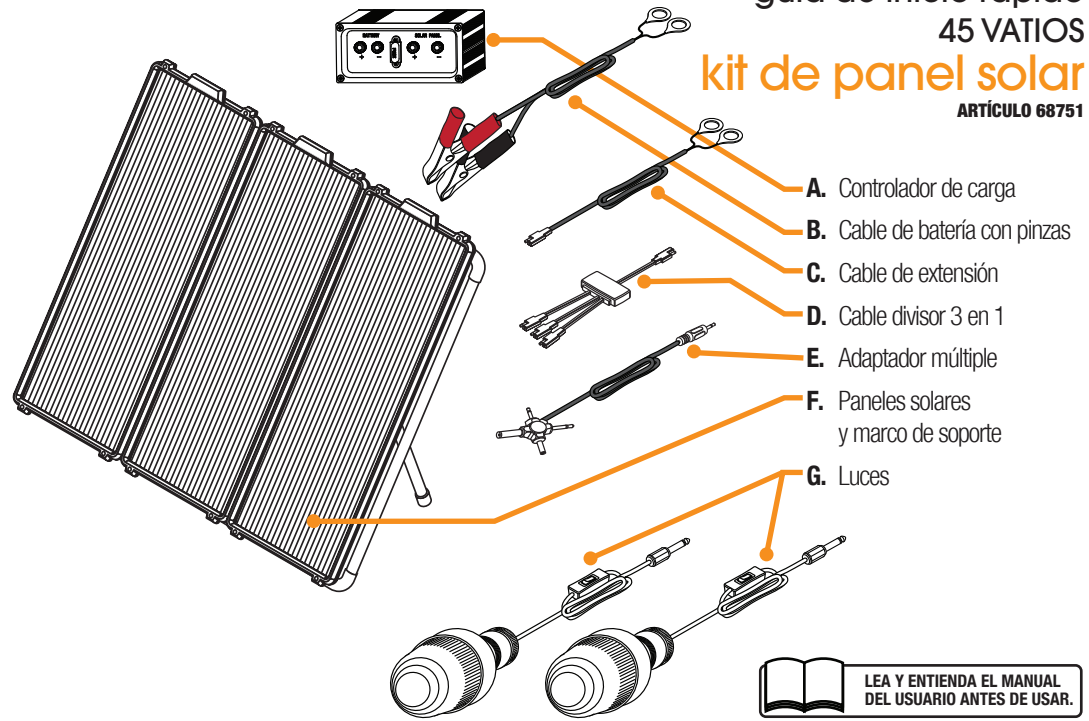

- **A.** Controlador de carga
- **B.** Cable de batería con pinzas
- **C.** Cable de extensión
- **D.** Cable divisor 3 en 1
- **E.** Adaptador múltiple
- **F.** Paneles solares y marco de soporte
- **G.** Luces

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE USAR.

ensamblaje

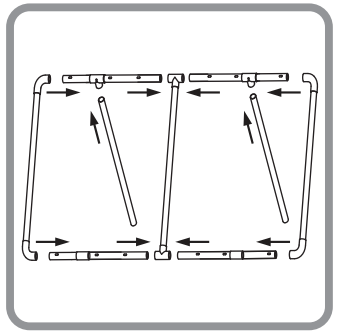

1. Conecte las piezas del marco.

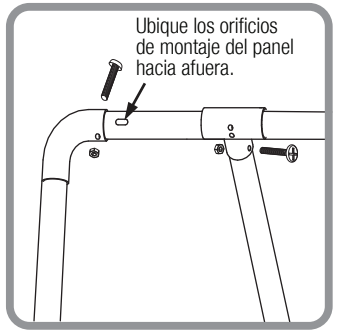

2. Asegúrelo con pernos.

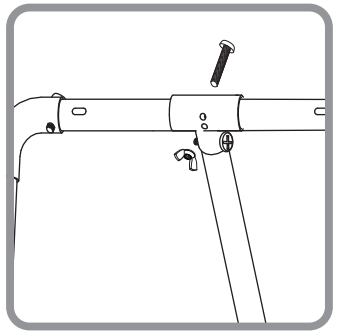

3. Establezca el ángulo del soporte.

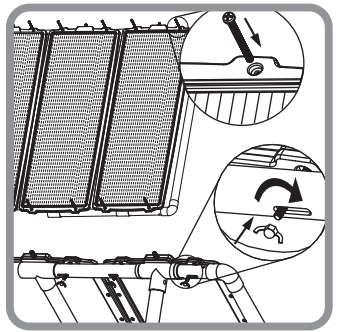

4. Coloque los paneles solares.

PARE

antes de conectar

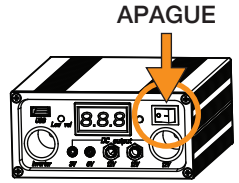

Coloque el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF) antes de conectar los cables.

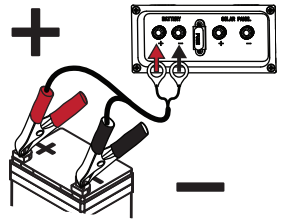

Verifique la polaridad de los cables al hacer las conexiones.

conexión y carga

THUNDERBOLT MAGNUM solar

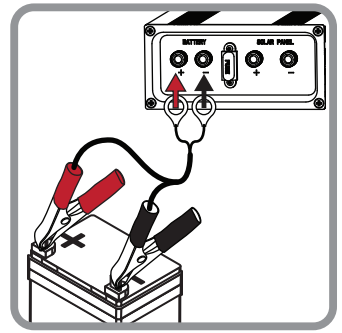

1. Conecte la batería al controlador de carga.

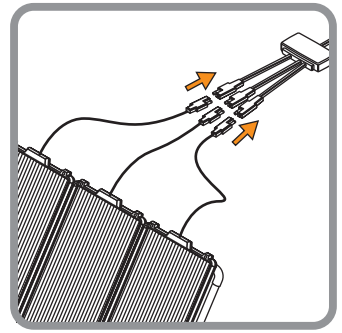

2. Conecte los cables del panel al divisor.

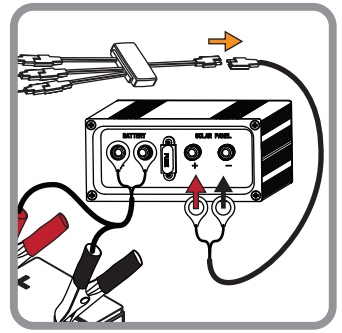

3. Conecte el cable al controlador de carga.

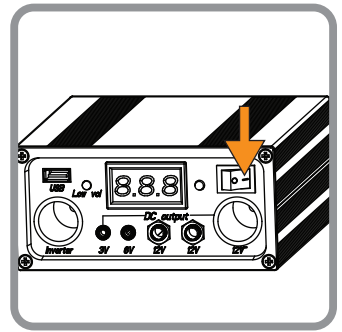

4. Encienda el controlador de carga.

5. La carga inicial debe efectuarse durante 3 días.

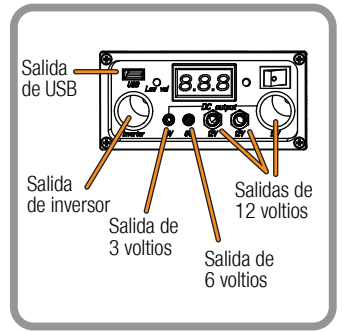

6. Conecte los productos.